

## JASIC JT-200DS ACDC TIG-fjärrkontrollinställning



5-stifts fjärrkontrolluttaget på frontpanelen används för att ansluta en TIG-brännare, fotpedal eller liknande fjärrhet .



### Aktivering av fjärrheter

1. Slå på maskinen.
2. Ställ in maskinen på antingen AC/DC TIG-standard eller TIG-pulsäge .
3. Ställ in toppströmmen till 200amps.\*
4. Sätt upslope och downslope tid till 0 (noll).
5. Ställ in maskinen på 2T-startläge.

Tryck och håll avtryckaren (eller fotpedalen) intryckt i 7 sekunder tills frontpanelens fjärrkontrollindikator tänds. Fjärrströmskontrollen är nu aktiverad.

Om du ställer strömmen till 200A kan full effekt (amp) justeras via den anslutna fjärrheten. För att avsluta fjärrläget trycker du sedan och håller i brännarbrytaren (eller fotpedalen) igen i ytterligare 7 sekunder och indikatorn "Remote" släcks (kom ihåg att återställa till önskad ampere).

**Varning:** Se till att TIG-brännaren ej har kontakt med arbetsstycket när du aktiverar fjärrläge.

**Observera:** Den maximala uteffekten ställs in på kontrollpanelen innan fotkontrollen aktiveras.